

Rungon asennus

1. Nosta runko aukkoon.
2. Tue runko elementtikiiloilla alapuolelta jokaisen pystyprofiilin kohdalta ja tarvittaessa alimman vaakaprofiilinalta lasikiilojen kohdalta.
3. Kiinnitä runko ruuveilla kiinnitysreikien läpi tai kohteeseen suunnitetuilla erikoiskiinnikkeillä. Ruuvit, pultit tai kiila-ankkurit valitaan kohteen vaatimusten mukaan.
4. Asenna karmitulpat kiinnitysreikiin.

Lasitus

5. Varmista, että vaakaprofiilissa on lasinkannatin 2kpl/vaaka
6. Lisää lasikiila lasin kannattimen päälle ja tiivistemassaa tiivisteiden nurkkiin.
7. Etsi oikea lasi. Katso positiokuvasta lasin ruutunumero ja etsi lasi, jossa vastaava positiomerkki ja numero ja koko
8. Nosta lasi aukkoon. Huomioi että lasi tulee suoraan ja lepää lasikiilan päällä. Lasikiilan olla tulee kaikkien lasin kerrosten alla
9. Kiinnitä lasi väliaikaisesti lasilistan pätkillä, jotka on kiinnitetty kohteeseen valituilla lasitusruuveilla. Lopullinen lasitusruuvien kiristysmomentti on 4,5Nm.
10. Tarkasta että sisäpuolen tiiviste ei ole rutussa tai huonosti.






Lasi- ja pintalistojen asennus

Pielien pellitys ulkopuolella tulee tehdä ennen listoitusta, jotta pellitys liittyy lasilistan ja reunavanerin väliin tiiviisti. Kaikkia lasiruutua ympäröiviä väliaikaisia lasiklipsejä ei saa irrottaa yhdellä kertaa, sivu kerrallaan!

11. Schuco-lasiseinät: asenna risteyskumitiivisteet risteyskohtiin. Leikkaa tarvittaessa ylimääräiset sivut pois ja reikä tuuletusnokalle, jos risteyskohdassa on tuuletusnokka. Tuuletusnokka ulottuu lasilistan ulkopuolelle ja jää pintalistan alle piiloon. (katso kuva).
12. Asenna pystylasilistat ensin ja vaakalista niiden jälkeen. Huomioi, että listat tulevat oikeinpäin: mahdolliset loveukset vaakalistojen tiivisteissä alaspäin. Varmista että pystylistoissa tuuletusnokka tuodaan lasilistan ulkopuolelle sitä varten listaan tehdystä reiästä ja katkaistaan ohjekuvan mukaiseen mittaan. Katso kuva
13. Ruuvaa lasituslistat kohteeseen määritetyllä lasitusruuvilla. Lasilistat on rei'itetty valmiiksi. Huom! Kiristysmomentti noin 4,5Nm.
14. Asenna pintalistat lasilistojen päälle, pystylistat ensin ja vaakalista niiden jälkeen. Pintalistat menevät "lyömällä" paikalleen.


ASENNUSOHJE:
Alumiiniulkolasiseinä Schuco FWS 50 tai Purso P50L/S

Schuco FWS50 lasiseinät

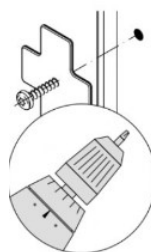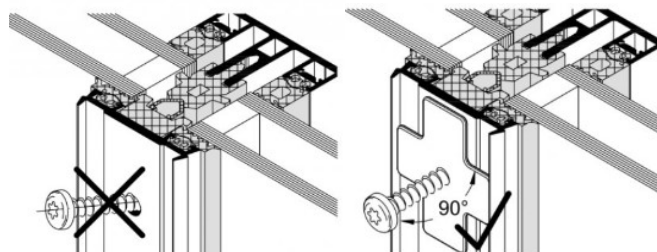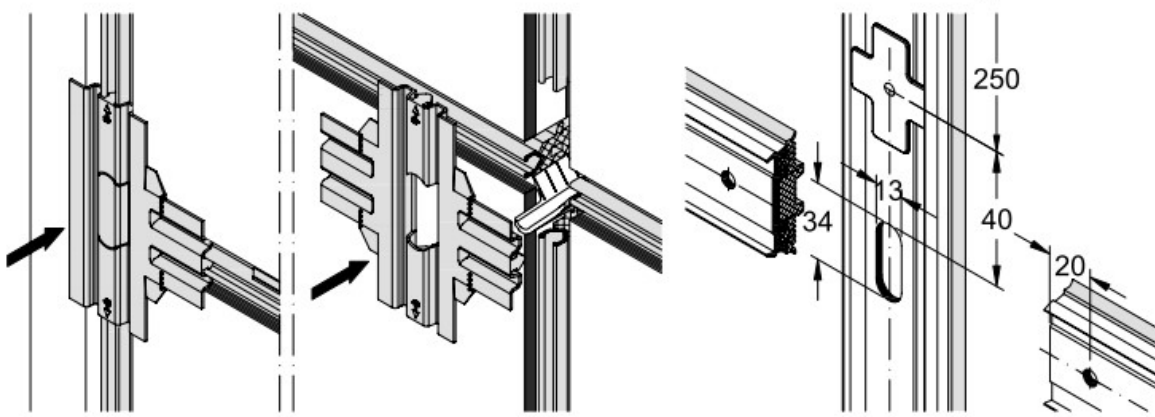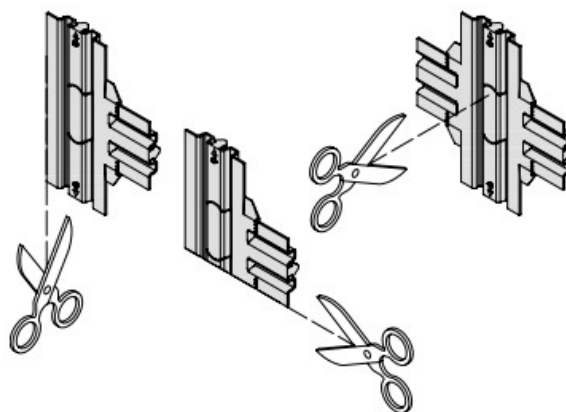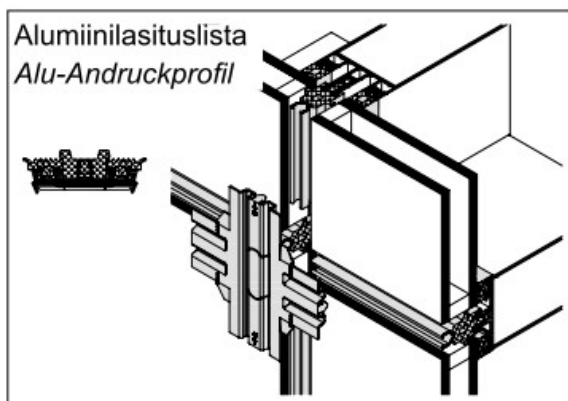


Lasituslista
vääntömomentti
alumiini 4,5 Nm
muovi 3,5 Nm


Andruckprofil
Anzugsmoment
Alu 4,5 Nm
KS 3,5 Nm

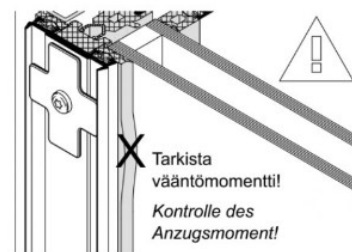

Ruuviohjuria voi halutessaan käyttää
pehmeiden SI-lämpökatkojen yhteydessä.
(ei sisälly vakiotoimitukseen)

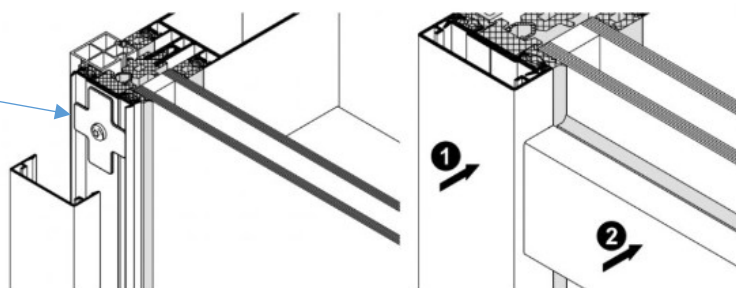

LASITUS P50L

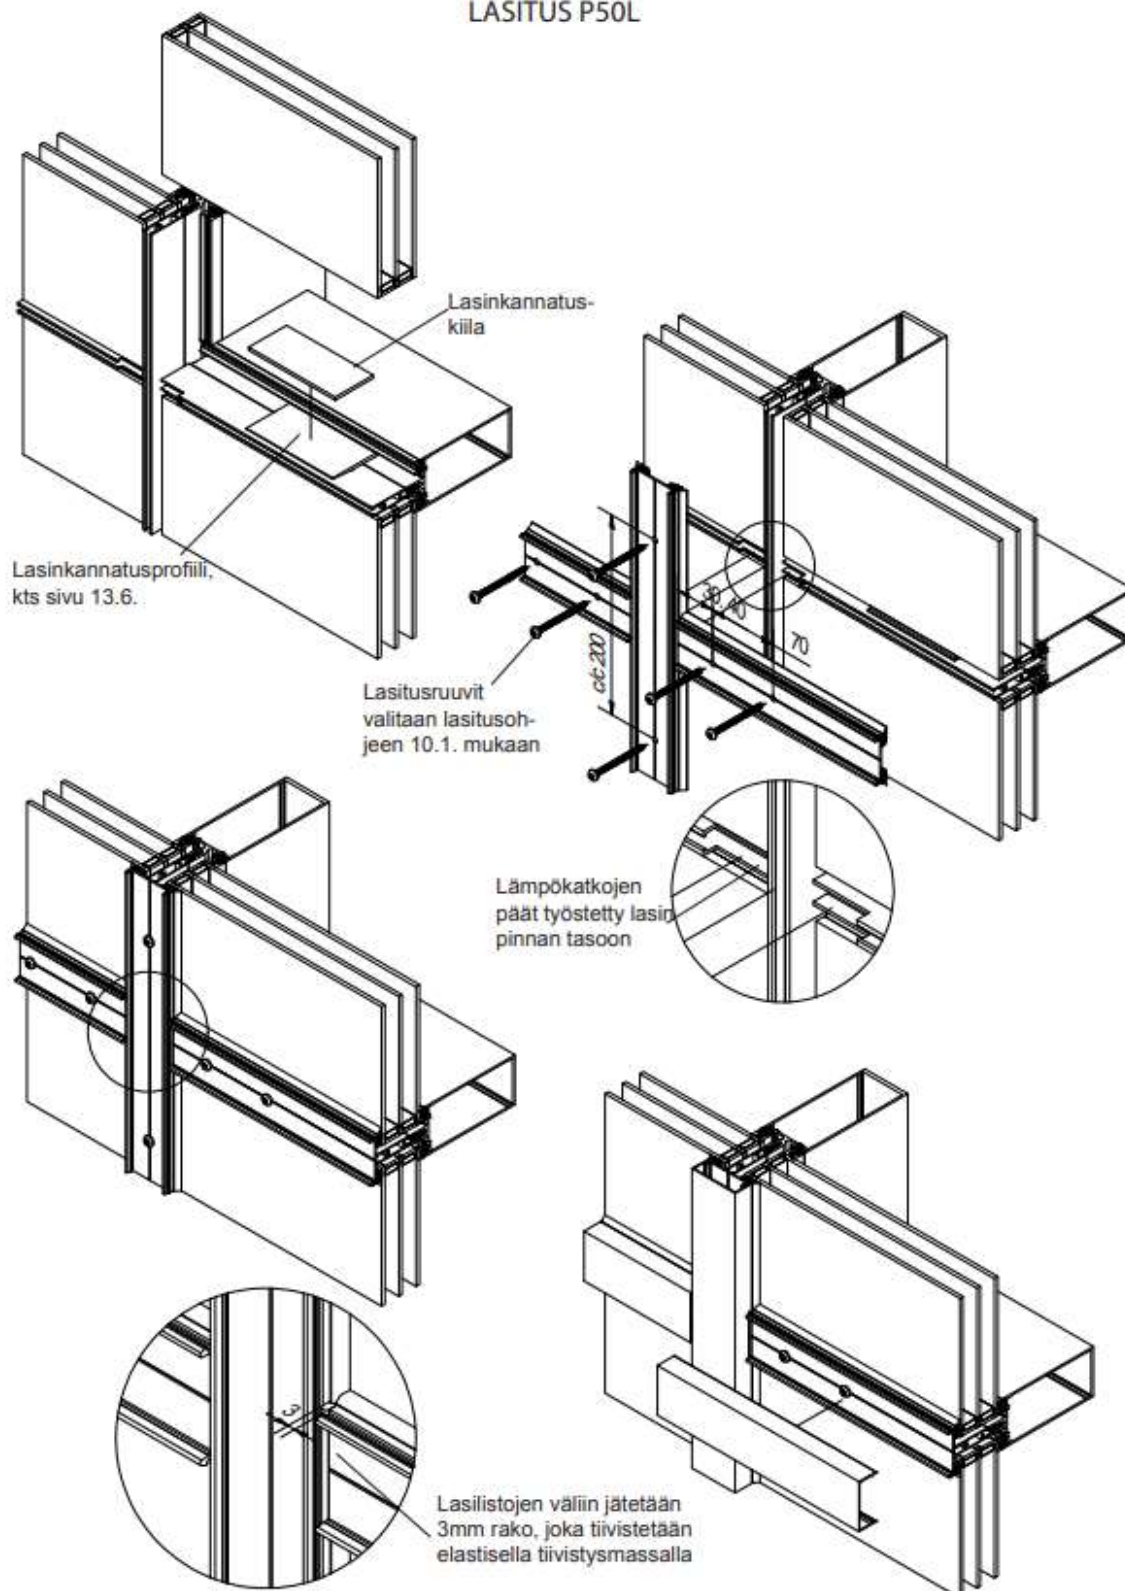

TUULETUSKOURUN 50KOURU2 ASENNUS

Lasituslistaan porataan 25 mm reikä.
Lasituslista asennetaan tuuletuskourun
päälle niin, että siinä oleva reikä on 5 mm
vaakarungon keskikohdan alapuolella. Ko-
uru ei saa jäädä sellaiseen asentoon jossa
veden kulkeutuminen ulospäin vaikeutuisi.

